


## Zusatz zur Montage- und Betriebsanleitung Kiegészítés a Működési és összeszerelési útmutatóhoz

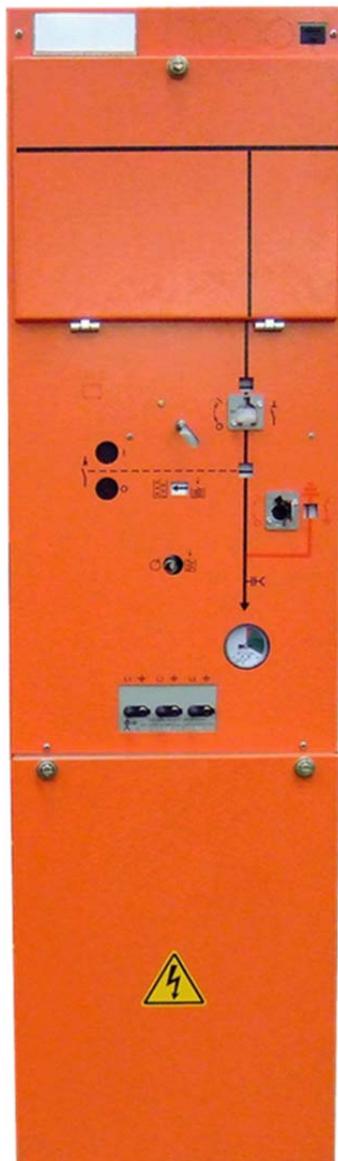

© DRIESCHER • WEGBERG

**Leistungsschalterfeld**  
**Typ MINEX® / G·I·S·E·L·A®**  
**SF<sub>6</sub>-isoliert**  
**Bemessungsspannung bis 36 kV**  
**Bemessungsstrom 630 A**

**Megszakítóval ellátott**  
**kapcsolócella**  
**Típus MINEX® / G·I·S·E·L·A®**  
**SF<sub>6</sub> – szigetelt**  
**Névleges feszültség 36 kV-ig**  
**Névleges áramerősség 630 A**

Alle Rechte vorbehalten / minden jog fenntartva  
© DRIESCHER • WEGBERG 2017

---

## INHALT

<b>Sicherheitsvorschriften</b>	<b>4</b>
<b>Allgemeine Information</b>	<b>5</b>
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Qualifiziertes Personal	5
<b>Normen und Vorschriften</b>	<b>6</b>
<b>Betriebsbedingungen</b>	<b>7</b>
Haftungsbeschränkungen	7
<b>Allgemeines</b>	<b>8</b>
Zu dieser Anleitung	8
Kundendienst	8
Beschreibung	9
Übersicht	10
<b>Technische Daten</b>	<b>11</b>
Abmessungen	12
<b>Verriegelungen</b>	<b>14</b>
<b>Elektrischer Anschluss</b>	<b>14</b>
<b>Betrieb</b>	<b>15</b>
Schaltvorgänge	16
Hinweis zum Strahlenschutz	17
Entsorgung	18
<b>Isoliergas Schwefelhexafluorid SF<sub>6</sub></b>	<b>19</b>

---

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>Biztonsági Előírások</b>	<b>4</b>
<b>Általános Információk</b>	<b>5</b>
Tervezett Használat	5
Szakképzett Személyzet	5
<b>Standardok és Előírások</b>	<b>6</b>
<b>Üzemel Feltételek</b>	<b>7</b>
Felelősségtörlesztés	7
<b>Általános</b>	<b>8</b>
Akézikönyvről	8
Ügyfélszolgálat	8
Leírás	9
Áttekintés	10
<b>Műszaki Adatok</b>	<b>11</b>
Méretek	12
<b>Blokkolás</b>	<b>14</b>
<b>Elektromos Csatlakoztatás</b>	<b>14</b>
<b>Működtetés</b>	<b>15</b>
Kapcsoló Használata	16
Sugárzásvédelemmel Kapcsolatos Tanácsok	17
Hulladék Elhelyezése	18
<b>Kén-Hexafluorid SF<sub>6</sub> Szigetelőgáz</b>	<b>19</b>

## Sicherheitsvorschriften

Die in der Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise zu

- Transport
- Montage
- Inbetriebnahme
- Bedienung
- Wartung

der Mittelspannungs-Schaltanlage müssen unbedingt beachtet werden.

Wichtige sicherheitstechnische Hinweise sind durch folgende Symbole gekennzeichnet. Befolgen Sie diese Hinweise, um Unfälle und Beschädigungen der Mittelspannungs-Schaltanlage zu vermeiden.



Warnung vor einer Gefahrenstelle!



Warnung vor elektrischer Spannung!



Besondere Hinweise!

Diese Symbole finden Sie bei allen Hinweisen in dieser Betriebsanleitung, bei denen Verletzungs- oder Lebensgefahr besteht.

Beachten Sie diese Hinweise und geben Sie diese an anderes qualifiziertes Personal weiter. Neben diesen Hinweisen sind

- Sicherheitsvorschriften,
- Unfallverhütungsvorschriften,
- Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik,

sowie sämtliche Instruktionen dieser Montage- und Betriebsanleitung zu beachten!



**Besonderer Hinweis!**

Sie haben eine SF<sub>6</sub>-Schaltanlage Typ MINEX® oder G·I·S·E·L·A® erworben, in der ein oder mehrere Leistungsschalterfelder integriert sind. Diese vorliegende Montage- und Betriebsanleitung gibt lediglich spezielle Hinweise zur Handhabung und Bedienung des Leistungsschalterfeldes und darf ausschließlich nur in Zusammenhang mit der Montage- und Betriebsanleitung der Schaltanlage, in der die allgemeine Handhabung und Bedienung beschrieben ist, angewendet werden.

## Biztonsági előírások

Fontos, hogy az ebben a Működési utasításokban található középfeszültségű kapcsolóberendezés

- szállítására
- összeszerelésére
- üzembe helyezésére
- működtetésére
- karbantartására

vonatkozó utasításokat betartsák.

Az olyan fontos utasítások, mint a biztonsági megjegyzések, az alábbi szimbólumok jelentései alapján azonosíthatóak. Kövesse ezeket az utasításokat, hogy elkerülje a baleseteket és a középfeszültségű kapcsolóberendezés meghibásodását.



Figyelem, veszélyes övezet!



Figyelem, elektromos feszültség!



Speciális tanácsok!

A működési és összeszerelési útmutatóban megtalálja ezeket a szimbólumokat és a megjegyzéseket, amely segít megelőzni a kapcsoló meghibásodását, illetve a személyek veszélyeztetettségét.

Tartsa be ezeket a megjegyzéseket, és továbbítsa a többi szakképzett elektrotechnikusnak. Ezen feljegyzések mellett, tartsa be a

- biztonsági előírásokat,
- baleset-megelőzési rendelkezéseket,
- technológiai irányelveket és szabályokat,

valamint a Működési és összeszerelési útmutatóban található összes előírást és utasítást!



**Speciális tanács!**

Ön egy MINEX® vagy G·I·S·E·L·A® típusú kapcsolóberendezést vásárolt, amely egy vagy több integrált megszakítóval ellátott kapcsolócellával rendelkezik. Ez a kézikönyv csak tanácsokat fogalmaz meg a megszakítóval ellátott kapcsolócellák használatával és működtetésével kapcsolatban. Csak a kapcsoló kézikönyvével együtt használható, amelyben megtalálja az általános használati és működtetési leírást.

## Allgemeine Information

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das DRIESCHER SF<sub>6</sub>-isiolierte Leistungsschalterfeld ist ein typgeprüftes Mittelspannungs-Schaltfeld für Innenraumanwendung mit Schwefelhexafluorid (SF<sub>6</sub>) als Isolier- und Löschgas und entspricht den zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Gesetzen, Vorschriften und Normen. Die Mittelspannungs-Schaltanlage vom Typ MINEX oder G.I.S.E.L.A ist ausschließlich zum Schalten und Verteilen elektrischer Energie mit Strömen bis 630A bei Spannungen bis 36kV, 50/60Hz bestimmt.

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Schaltanlage setzt voraus:

- Sachgemäßen Transport und fachgerechte Lagerung
- Fachgerechte Montage und Inbetriebnahme
- Sorgfältige Bedienung und Instandhaltung durch qualifiziertes Personal
- Die Beachtung dieser Anleitung
- Die Einhaltung der am Aufstellungsort geltenden Aufstellungs-, Betriebs- und Sicherheitsbestimmungen

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Das Risiko trägt allein der Betreiber/Benutzer.

### Qualifiziertes Personal

Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung, Instandhaltung und dem Betrieb des Produktes vertraut sind und durch ihre Tätigkeit über entsprechende Qualifikationen verfügen, wie z.B.:

- Ausbildung und Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Geräte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.
- Ausbildung oder Unterweisung gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung.
- Schulung und Erste Hilfe zum Verhalten bei möglichen Unfällen.

## Általános információk

### Tervezett használat

A DRIESCHER SF<sub>6</sub>-szigetelt, megszakítóval ellátt kapcsolócella egy belső használatra alkalmas típusesztert középfeszültségű kapcsolócella-típus, amely kén-hexafluoridot (SF<sub>6</sub>) használ szigetelési és eljöttségi célokra, és amely megfelel a szállítás idején hatályos törvényeknek, jogi előírásoknak és standardoknak. A MINEX vagy G.I.S.E.L.A.-típusú középfeszültségű kapcsolóberendezés kizárolagosan a maximum 630A áramerősséggel és maximum 36kV, 50/60Hz feszültségű elektromos áram kapcsolására és elosztására van tervezve.

A kapcsolóberendezés megfelelő és biztonságos működtetéséhez az alábbi előfeltételek szükségesek:

- megfelelő szállítás és helyes tárolás
- szakszerű összeszerelés és üzeme helyezés
- szakképzett személyzet által történő helyes működtetés és karbantartás
- ezen kézikönyv előírásainak ismerete
- a telephelyen érvényes, felszerelésre, működtetésre és biztonságra vonatkozó előírások betartása

Más vagy ettől eltérő működtetés nem tekinthető rendeltetésszerűnek. A gyártó nem garantál az ebből származó károkért.

A kockázat teljes mértékben a működtető/felhasználót terheli.

### Szakképzett személyzet

Jelen kézikönyvnek megfelelően szakképzett személynek tekinthető az, aki ismeri a berendezést, rendelkezik az üzeme helyezéséhez, összeszereléséhez, karbantartásához és működtetéséhez szükséges tudással, és megvan a megfelelő képesítése, avagy.:

- Megfelelő iskolázottság és képzettség, valamint hivatalos engedély áramkörök BE és KIKAPCSOLÁSÁRA, földelésére, illetve az áramkörök és készülékek/rendszer megjelölésére a munkavédelmi szabványoknak megfelelően.
- A munkavédelmi szabványoknak megfelelő oktatás vagy képzés a megfelelő biztonsági felszerelések használatára vonatkozóan.
- Képzés és elsősegély-nyújtási képesítés az esetlegesen bekövetkező balesetek ellátására.

## Normen und Vorschriften

### Vorschrift der Berufsgenossenschaft

DGUV Vorschrift 1	Allgemeine Vorschriften
DGUV Vorschrift 3	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
DGUV Information 213-013	Merkblatt SF <sub>6</sub> -Anlagen

### DIN/VDE-Bestimmungen

DIN VDE 0101	Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1kV
DIN VDE 0105	Betrieb von elektrischen Anlagen
VDE 0373 Teil 1	Bestimmung für Schwefelhexafluorid (SF <sub>6</sub> ) vom technischen Reinheitsgrad zur Verwendung in elektrischen Betriebsmitteln
VDE 0671 Teil 1	Gemeinsame Bestimmungen für Hochspannungs-Schaltgeräte-Normen
VDE 0671 Teil 4	Handhabungsmethoden im Umgang mit Schwefelhexafluorid (SF <sub>6</sub> ) und seinen Mischgasen
VDE 0671 Teil 100	Wechselstrom-Leistungsschalter
VDE 0671 Teil 102	Wechselstromtrennschalter Erdungsschalter
VDE 0671 Teil 200	Metallgekapselte Wechselstrom-Schaltanlagen für Be-messungsspannungen über 1kV bis einschließlich 52kV

## Standardok és előírások

### A Szakmai Szövetség előírásai

DGUV előírás 1	Általános előírások
DGUV előírás 3	Elektromos rendszer és berendezés
DGUV információ 213-013	SF <sub>6</sub> - rendszer és berendezés

### DIN/VDE-Standardok

DIN VDE 0101	1kV feletti névleges feszültséget meghaladó erősáramú berendezés.
DIN VDE 0105	Elektromos berendezések működtetése.
VDE 0373 rész 1	Kén-hexafluorid műszaki tisztasági fokának meghatározása elektromos üzemi anyagok alkalmazásához
VDE 0671 rész 1	Közös előírások nagyfeszültségű kapcsolók és vezérlőberendezések standardjaira.
VDE 0671 rész 4	Magasfeszültségű kapcsolóberendezések és vezérművek – a kén-hexafluorid (SF <sub>6</sub> ) használata és kezelése
VDE 0671 rész 100	Váltóáram árammegszakító
VDE 0671 rész 102	Váltóáramszakaszoló földelés kapocsoló.
VDE 0671 rész 200	1 kV és 52 kV névleges feszültség közötti fémházas kapcsoló- és vezérlő-berendezés

## Betriebsbedingungen

### Normale Betriebsbedingungen

Die Schaltanlage ist für normale Betriebsbedingungen von Innenraum-Schaltgeräten und -Schaltanlagen bei folgenden Umgebungstemperaturen ausgelegt:

Höchstwert	+60 °C*
Tiefstwert	-25 °C

### Sonder-Betriebsbedingungen

Nach VDE 0671 Teil 1 können von den normalen Betriebsbedingungen abweichende Betriebsbedingungen zwischen Hersteller und Betreiber vereinbart werden. Zu jeder Sonder-Betriebsbedingung muss der Hersteller vorher befragt werden.

\* bei Umgebungstemperaturen > 40°C Reduktionsfaktoren berücksichtigen

## Haftungsbeschränkungen

Alle in dieser Montage- und Betriebsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, Bedienung und Wartung der Schaltanlage entsprechen dem Stand der Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Für etwaige Fehler oder Unterlassungen haften wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche im Rahmen der im Hauptvertrag eingegangenen Mängelhaftungsverpflichtungen. Ansprüche auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund derartige Ansprüche hergeleitet werden, sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

## Üzemi feltételek

### Standard üzemi feltételek

A kapcsolóberendezés a belső kapcsolók és kapcsolóberendezésekre vonatkozó normális üzemi viszonyokra volt tervezve, a következő környezeti hőmérsékletek közötti üzemeltetésre:

Maximális érték	+60 °C*
Minimális érték	-25 °C

### Speciális üzemi feltételek

A VDE 0670 1000. részének megfelelően a gyártó és az üzemeltető a standard feltételektől eltérő üzemeltetési viszonyokban is megállapodhatnak. A gyártót minden esetben előre meg kell kérdezni bármiféle speciális üzemi feltétellel kapcsolatban.

\* 40 °C-nál magasabb környezeti hőmérséklet esetén legyen tekintettel a redukciós faktorokra

## Felelősségskorlátozás

Ezen Működtetési és összeszerelési útmutatóban található, a középfeszültségű kapcsolóberendezés üzembehozására, működtetésére és karbantartására vonatkozó valamennyi technikai információ, adat és megjegyzés a nyomtatás pillanatában legfrissebb tudásunkat tükrözi, ami tapasztalatunkon és szakértelmünkön alapul.

A további igénybejelentések elkerülése végett felelősséget vállalunk bármilyen hiba vagy hiányosság miatt, a megállapodott szavatosság keretein belül. A kárigények jogi alapjától függetlenül, a meghibásodásért igényelt kártalanítás kizárt, ha csak nem szándékos vagy súlyos gondatlanság következményei. mindenféle kárterítési igény, attól függetlenül, hogy ez milyen jogalapból származik, kizártnak tekinthető, amennyiben szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapszik.

A fordítások legjobb tudás szerint történtek. Ezokból semmilyen felelősséget nem vállalunk a fordításban esett hibák miatt, legyen az a mi fordításunk vagy egy harmadik fél. Egyedül a német szöveg irányadó.

## Allgemeines

### Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produktes. Sie kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung oder des Betriebes berücksichtigen. Einzelheiten zur technischen Auslegung, wie z.B. technische Daten, Sekundäreinrichtungen, Schaltpläne, entnehmen Sie bitte den Auftragsunterlagen.

Die Schaltanlage unterliegt im Rahmen des technischen Fortschrittes einer ständigen Weiterentwicklung. Soweit auf den einzelnen Seiten dieser Anleitung nichts anderes vermerkt ist, bleiben Änderungen der angegebenen Werte und Abbildungen vorbehalten. Alle Maße sind in mm angegeben.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder falls Probleme auftreten, die in der Anleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, fordern Sie die Auskunft über unseren Kundendienst oder die zuständige Vertretung an.

### Kundendienst

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder falls Probleme auftreten, die in der Anleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, fordern Sie die Auskunft über unseren Kundendienst oder die zuständige Vertretung an.

Geben Sie bitte bei Rückfragen oder Ersatzteilbestellungen folgende auf dem Typenschild angegebene Daten an:

- Stations-, Geräte-, Anlagentyp,
- Auftragsnummer,
- Fabrikationsnummer,
- Baujahr.

Durch Angabe dieser Daten ist gewährleistet, dass Ihnen die richtigen Informationen oder die benötigten Ersatzteile zugehen.

Fritz Driescher KG  
Spezialfabrik für Elektrizitätswerksbedarf  
GmbH & Co.KG  
Postfach 1193; 41837 Wegberg  
Industriestraße 2; 41844 Wegberg

Telefon      02434 81-1  
Telefax      02434 81-446  
[www.driescher-wegberg.de](http://www.driescher-wegberg.de)  
e-mail: [info@driescher-wegberg.de](mailto:info@driescher-wegberg.de)

## Általános

### Leírás

A megszakítóval ellátott kapcsolócella egy vákuum megszakítóból, felette egy gyűjtőszín szakaszolóból, és egy rövidzárlat-mentes földelő kapcsolóból áll.

A megszakító nyomógombbal működik vagy elektromos formában kioldótekercsel. A megszakító az előfeszített rugó energiatartalmának kioldásával kapcsolható BE és KI.

A kapcsolási helyzet és a rugó energiatartalmának helyzete jelölt.

A földelő kapcsolót és a gyűjtőszín szakaszolót ugyanaz a kapcsolókar működteti. Félreértések elkerülése végett, a kapcsolókat csak egyik-egyik kódolt hajtókar fejjel lehet működtetni. Hozzá tesszük még, hogy az összes kapcsoló blokkolt a hibás működtetés elkerülése végett.

### Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll a DRIESCHER termékekkel és a rendszerek alkalmazásával kapcsolatos technikai információkkal.

Kérjük, adja meg a következő adatokat az adattábláról a kérdések esetén vagy pótalkatrészek beszerzése érdekében:

- kapcsolóállomás, kapcsolóvagy  
kapcsolóberendezés típusa,
- rendelési szám,
- szériaszám,
- gyártás éve.

Ezen adatok megadása biztosítja, hogy Ön a helyes információt, illetve az igényelt pótalkatrészt kapja meg.

Fritz Driescher KG  
Spezialfabrik für Elektrizitätswerksbedarf  
GmbH & Co.  
Postfach 1193, 41837 Wegberg  
Industriestraße 2, 41844 Wegberg


Telefon:      0049 (0)2434 81-1  
Telefax:      0049 (0)2434 81-446  
[www.driescher-wegberg.de](http://www.driescher-wegberg.de)  
e-mail: [info@driescher-wegberg.de](mailto:info@driescher-wegberg.de)

Wir weisen darauf hin, dass der Inhalt dieser Anleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, oder Zusage eines Rechts-verhältnisses ist oder dieses ändern soll. Sämtliche Verpflichtungen der Firma DRIESCHER ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Mängelhaftungsregelung enthält. Diese vertraglichen Mängelhaftungsbestimmungen werden durch die Ausführungen dieser Anleitung weder erweitert noch beschränkt.

We point out that the content of this manual is not part of a previous or existing agreement, or is a promise of a legal relationship or shall change this. All obligations of DRIESCHER arise from the respective contract of sale, which includes the complete and exclusive valid warranty regulation. This contractual warranty regulations are neither extended nor limited through the remarks of this manual.

Übersicht

Áttekintés

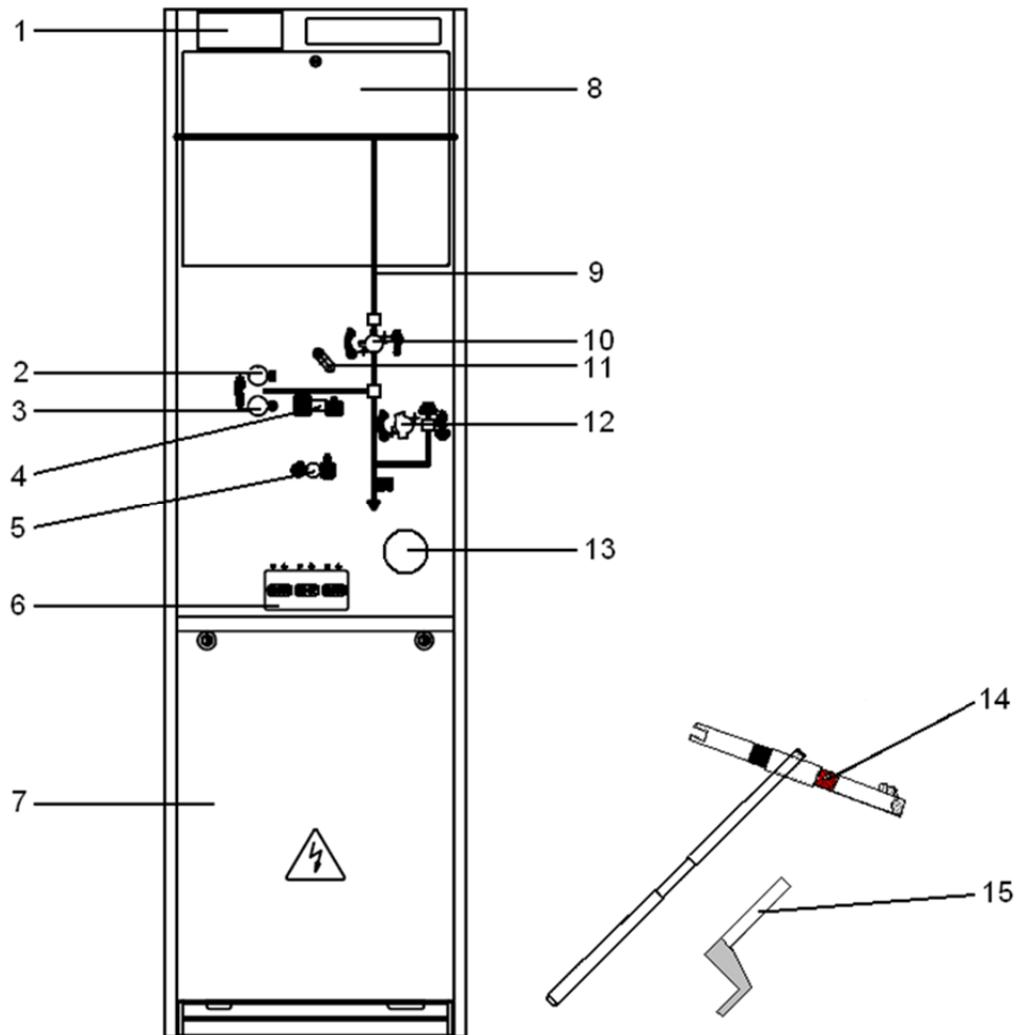

1. Beschriftungsschild
2. Drucktaster Leistungsschalter EIN
3. Drucktaster Leistungsschalter AUS
4. Anzeiger Federkraftspeicher
5. Öffnung für Federkraftspeicher Vorspannung
6. Messbuchsen für kapazitive Spannungsmessung und Phasenvergleich
7. Kabelanschlussraum mit Verblendung
8. Relaisnische
9. Blindschaltbild
10. Antriebsbuchse für Sammelschienen-trennschalter
11. Verriegelung Erder-Trenner
12. Erdungsschalterantrieb
13. Manometer
14. Schaltkurbel für Erder-Trenner
15. Handkurbel für Aufzug des Kraftspeichers

1. Címke
2. Megszakító BEKAPCSOLVA
3. Megszakító KIKAPCSOLVA
4. A rugoval működtetett energiatartály kijelzője
5. Nyílás az energiatartály (rugó) feszítésére
6. Kapacitív érzékelő csatlakozó foglalatainak mérei pontjai
7. Fedett kábelcsatlakozó-rekesz
8. Relé fülke
9. Blokkséma
10. Gyűjtősín szakaszoló csatlakozó aljzat
11. Földelő kapcsoló/gyűjtősín szakaszoló közötti blokkolás
12. Földelő kapcsoló csatlakozó aljzat
13. Manométer
14. Földelő kapcsoló/gyűjtősín szakaszoló kapcsolókar
15. Kézi hajtókar energiatartalom feszítésére

## Technische Daten

### Bemessungsgrößen

## Tehnički podaci

### Dimenzionirane veličine

Bemessungsspannung	12 kV	24 kV	36 kV	Névleges feszültség
Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung	28/32 kV	50/60 kV	70/80 kV	Névleges szigetelési feszültség
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung	75/85 kV	125/145 kV	170/190 kV	Névleges villámpulzus feszültségtűres
Bemessungsfrequenz	50 Hz			Névleges frekvencia
Bemessungsbetriebsstrom für Kabelschaltfelder	630 A			Névleges üzemi áram a kábel kapcsolómezőkhöz
Bemessungs-Kurzzeitstrom	20 kA optional 25 kA	20 kA	20 kA optional 25 kA	Névleges pillanatnyi áram
Bemessungs-Kurzschlussdauer	3s (1s bei 25 kA)	3s	3s (1s bei 25 kA)	Rövidzárlat névleges ideje
Bemessungs-Stoßstrom	50 kA optional 63 kA	50 kA	50 kA optional 63 kA	Névleges zárlat csúcsérték tűrése
Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom	50 kA optional 63 kA	50 kA	50 kA	Névleges bekapsolási áram
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom	20 kA optional 25 kA	20 kA	20 kA	Névleges ohmos terhelési megszakító áram
Bemessungs-Freileitungsausschaltstrom	10 A			Névleges légvézeték-megszakító áram
Bemessungs-Kabelausschaltstrom	50 A			Névleges megszakító áram földzárlat feltétele alatt
Bemessungs-Schaltfolge	O – 0,3s – CO – 15s – CO			Névleges működési sorrend
Bemessungsfülldruck	126 kPa	126 kPa	131 kPa	Névleges töltési nyomás
Störlichtbogenqualifikation	IAC AFL 20 kA 1s IAC AFLR 25 kA 1s (auf Anfrage)			Belső kisülési ív osztályozása
Zulässige Umgebungstemperaturen	-25°C +60°C *			Megengedett környezeti hőmérséklet
Schaltklassen	E1 – M2 – C2			Névleges osztályok

### Richtwerte für die Funktionszeiten




### Irányadó értékek a működési időszakokra




Einschalteigenzeit	< 60 ms	Zárási idő
Ausschalteigenzeit	< 50 ms	Nyitási idő
Lichtbogenzeit	< 15 ms	Ívtartam

Abmessungen

Méretek

**12-24kV**

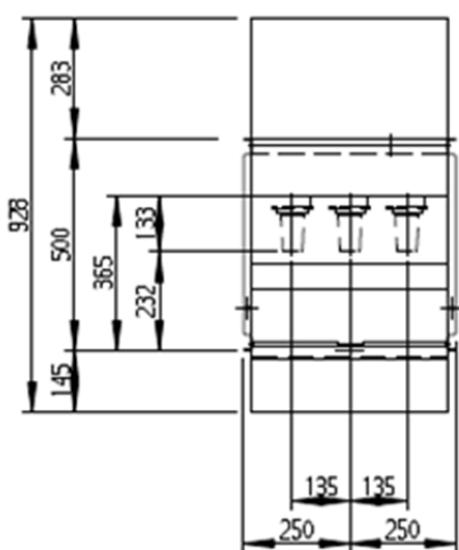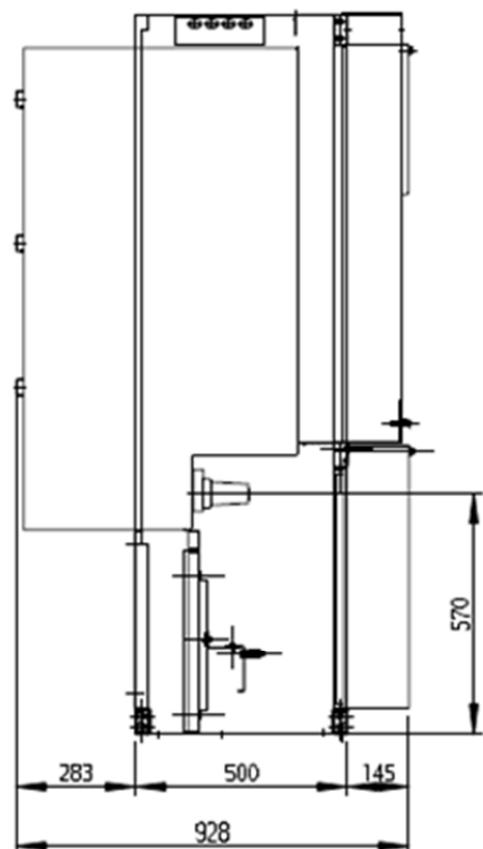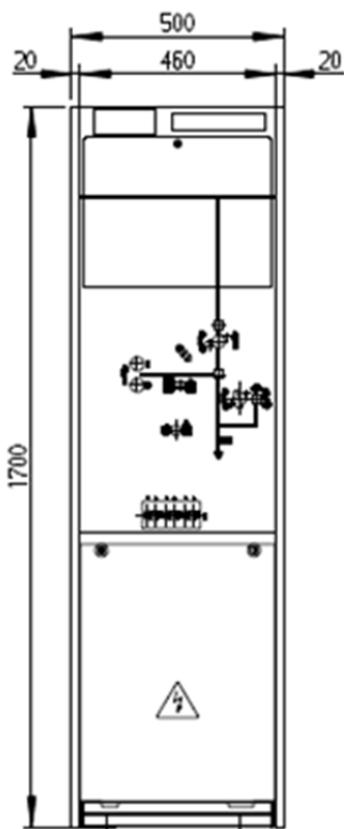

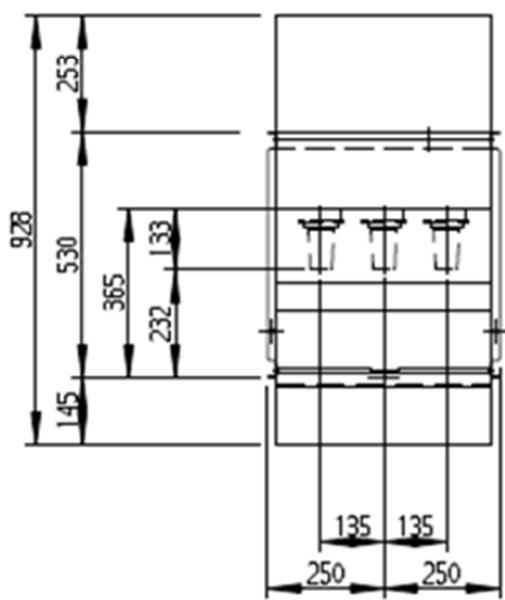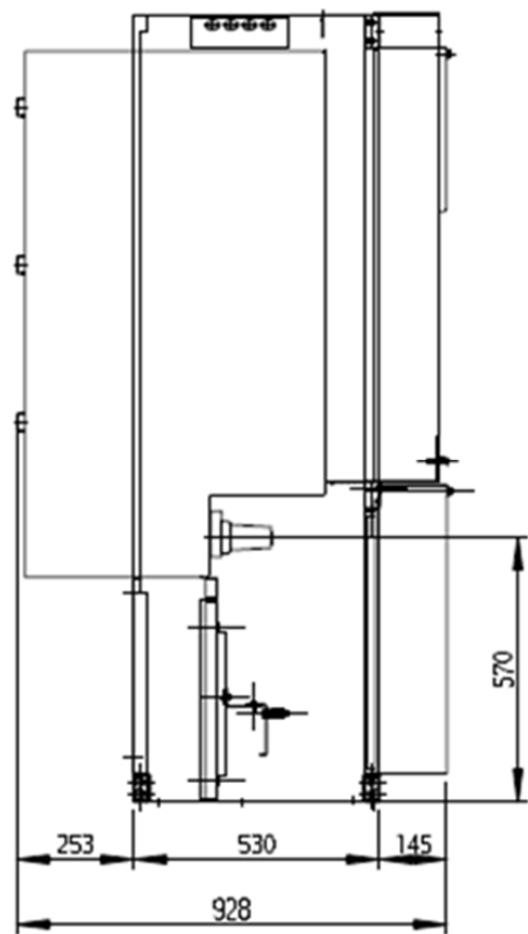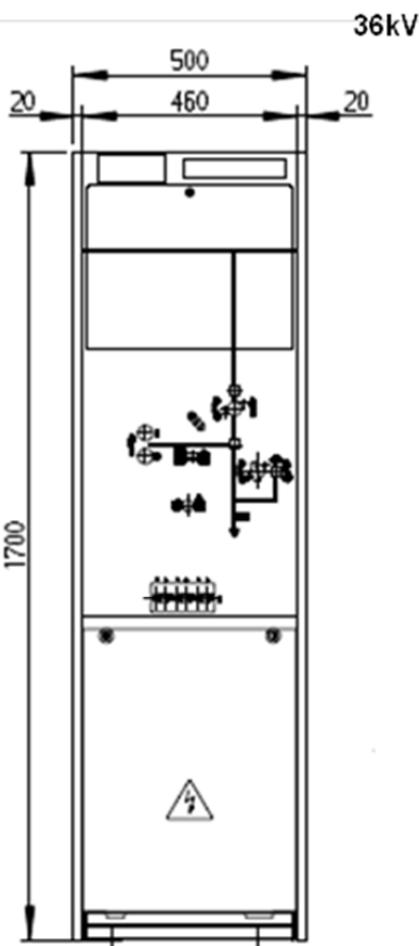

## Verriegelungen

- Der Erdungsschalter lässt sich nur bei ausgeschaltetem Sammelschienentrennschalter einschalten.
- Der Sammelschienentrennschalter ist nur bei ausgeschaltetem Leistungsschalter schaltbar.
- Erdungs- und Sammelschienentrennschalter erhalten nur ihre Schaltfreigabe in Ausstellung des anderen Schalters.
- Der Kabelanschlussraum ist nur im geerdeten Zustand zugänglich.



Schalthebel nach dem Schaltvorgang immer aus den Antriebsöffnungen herausziehen.

## Blokkolás

- A földelő kapcsoló csak akkor működik, ha a gyűjtősín szakaszoló KI van kapcsolva.
- A gyűjtősín szakaszoló csak akkor működik, ha az árammegszakító KI van kapcsolva.
- A földelő kapcsoló és a gyűjtősín szakaszoló csak akkor vannak működésre készen, ha egyik közülük KI van kapcsolva.
- A kábelrekesz csak földelt állapotban hozzáférhető.



A kapcsoló működtetése után a kapcsolókart minden távolítsa el a csatlakozó aljzattól.

## Elektrischer Anschluss

Bei fremdspannungsversorgten Geräten muss der elektrische Anschluss gemäß dem der Schaltanlage beigefügten Stromlaufplan ausgeführt werden.

## Elektromos csatlakoztatás

Azokat az eszközöket, amelyeknek külön feszültségforrásra van szükségük, a kapcsolási ábra szerint kell csatlakoztatni a kapcsolóberendezéshez.

## Betrieb



Beachten Sie, dass bei Schaltanlagen mit Fernsteuerung nach Umschalten auf Fernsteuerung (Option) der Leistungsschalter weiterhin direkt an der Schaltanlage mit Drucktaster EIN bzw. AUS geschaltet werden kann.

## Schaltvorgänge



Die Trennstreckenbedingungen nach VDE sind erst bei ausgeschaltetem Sammelschienentrennschalter erfüllt!

### Schalten des Leistungsschalters

Manuelle Betätigung des Leistungsschalters Schaltfolge EIN-AUS

#### 1. Kraftspeicher spannen

Mit der Handkurbel (15) durch die Öffnung (5) den Kraftspeicher langsam im Uhrzeigersinn drehen bis der Pfeil nach rechts auf die gespannte Feder gewandert ist (4).

#### 2. Leistungsschalter in EIN-Stellung bringen

Den EIN – Drucktaster (2) betätigen. Der Leistungsschalter schaltet EIN.

Der Schalterstellungsanzeiger des Leistungsschalters zeigt einen senkrechten Balken.

Die Federn sind jetzt noch für eine „AUS–Schaltung“ gespannt. Der Speicherbetriebsanzeiger (4) zeigt auf die entspannte Feder.

Nun ist der Kraftspeicher wieder vorzuspannen, wie unter Punkt 1 beschrieben.

#### 3. Leistungsschalter in AUS-Stellung bringen

Den AUS- Drucktaster (3) betätigen. Der Leistungsschalter schaltet AUS.

Der Schalterstellungsanzeiger des Leistungsschalters zeigt einen waagerechten Balken.

## Működtetés



Távirányítóval rendelkező kapcsolóberendezésekben kérjük, figyelje meg, hogy a távirányítási módba való átváltás esetén is lehetséges az árammegszakító KI és BEKAPCSOLÁSA, a kapcsolóberendezésen lévő nyomógombok segítségével.

## Kapcsolási műveletek



A szigetelési távolság feltételeit a VDE szerint a gyűjtősnél szakaszoló KIKAPCSOLT üzemmódjában adják meg!

### Az árammegszakító kapcsolása

Az árammegszakító kézi működtetése, BE-KI műveletsor

#### 1. Energiatartalom feszítése

Helyezze be a hajtókart (15) a nyílásban (5) keresztül, és fordítsa lassan az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a kijelző mutatója a feszített rugótól (4) jobbra mutat.

#### 2. Árammegszakító BEKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a BE gombot (2). Az árammegszakító a BE üzemmódban van.

A megszakító kapcsoló helyzetkijelzője egy függőleges sávot mutat.

A rugók még mindig feszítettek egyetlen egy KIKAPCSOLÁSI műveletre. Az energiatartalom (4) a kiengedett rugót mutatja.

#### 3. Árammegszakító KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a KI gombot (3). Az árammegszakító KI üzemmódban van.

A megszakító kapcsoló helyzetkijelzője egy vízszintes sávot mutat.

## Schaltfolge der Kurzunterbrechung AUS – EIN – AUS

### 1. Kraftspeicher spannen

Mit der Handkurbel (15) durch die Öffnung (5) den Kraftspeicher langsam im Uhrzeigersinn drehen bis der Pfeil nach rechts auf die gespannte Feder gewandert ist (4).

### 2. Leistungsschalter in EIN-Stellung bringen

Den EIN – Drucktaster (2) betätigen. Der Leistungsschalter schaltet EIN.

Der Schalterstellungsanzeiger des Leistungsschalters zeigt einen senkrechten Balken.

### 3. Kraftspeicher spannen

Mit der Handkurbel (15) durch die Öffnung (5) den Kraftspeicher langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis der Pfeil nach rechts auf die gespannte Feder gewandert ist (4).

### 4. Schaltfolge AUS-EIN-AUS (KU-Funktion)

Den AUS – Drucktaster (3) betätigen. Der Leistungsschalter schaltet AUS.

Den EIN – Drucktaster (2) betätigen. Der Leistungsschalter schaltet EIN.

Den AUS – Drucktaster (3) betätigen. Der Leistungsschalter schaltet AUS.

## Schalten des Sammelschienentrennschalters

### Sammelschienentrennschalter einschalten:

Schieben Sie die Antriebsverriegelung des Sammelschienentrennschalters nach rechts unten.

Stecken Sie den Schalthebel in die Antriebsbuchse des Sammelschienentrennschalters (10).

Drehen Sie den Schalthebel im Uhrzeigersinn. Schalterstellungsanzeiger des Trennschalters steht senkrecht.

### Sammelschienentrennschalter ausschalten:

Schieben Sie die Antriebsverriegelung des Sammelschienentrennschalters nach rechts unten.

Stecken Sie den Schalthebel in die Antriebsbuchse des Sammelschienentrennschalters (10).

Drehen Sie den Schalthebel gegen den Uhrzeigersinn. Schalterstellungsanzeiger steht waagerecht.

## Gyors ön-visszakapcsolási műveletsor KI-BE-KI

### 1. Energiatartalom feszítése

Helyezze be a hajtókart (15) a nyílásra (5) keresztül, és fordítsa lassan az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a kijelző mutatója az előfeszített rugóra mutat (4).

### 2. Árammegszakító BEKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a BE gombot (2). Az árammegszakító a BE üzemmódban van.

A megszakító kapcsoló helyzetkijelzője egy függőleges sávot mutat.

### 3. Energiatartalom feszítése

Helyezze be a hajtókart (15) a nyílásra (5) keresztül, és fordítsa lassan az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a kijelző mutatója az előfeszített rugóra mutat (4).

### 4. KI-BE-KI műveletsor (ön-visszakapcsolási funkció)

Nyomja meg a KI gombot (3). Az árammegszakító KI üzemmódban van.

Nyomja meg a BE gombot (2). Az árammegszakító a BE módban van.

Nyomja meg a KI gombot (3). Az árammegszakító KI üzemmódban van.

## Gyűjtősín szakaszoló kapcsolása

### Kapcsolja a gyűjtősín szakaszolót BE üzemmódba:

Helyezze át jobbra a gyűjtősín szakaszoló hajtóerő blokkolást.

Helyezze a kapcsolókart a gyűjtősín szakaszoló csatlakozó aljzatába (10).

Fordítsa el a kapcsolókart az óramutató járásával megegyező irányba. A szakaszoló kapcsoló helyzetkijelzője függőleges állást mutat.

### Kapcsolja a gyűjtősín szakaszolót KI üzemmódba:

Helyezze át jobbra a gyűjtősín szakaszoló hajtóerő blokkolást. Helyezze a kapcsolókart a gyűjtősín szakaszoló csatlakozó aljzatába (10).

Fordítsa el a kapcsolókart az óramutató járásával ellenkező irányba. A kapcsoló helyzetkijelzője vízszintes állást mutat.

## Schalten des Erdungsschalters

Der dreipolige Erdungsschalter ist mit einer Schnelleinschaltvorrichtung ausgerüstet und damit kurzschlusseinschalfest.

### Erdungsschalter einschalten:

Stecken Sie den Schaltebel in die Antriebsbuchse des Erdungsschalters (12).

Drehen Sie den Schaltebel im Uhrzeigersinn. Schalterstellungsanzeiger steht senkrecht.

### Erdungsschalter ausschalten:

Stecken Sie den Schaltebel in die Antriebsbuchse des Erdungsschalters (12).

Drehen Sie den Schaltebel entgegen dem Uhrzeigersinn. Schalterstellungsanzeiger steht waagerecht.

## Földelő kapcsoló kapcsolása

A háromfázisú földelő kapcsoló gyors kezdeményező szerkezettel van ellátva, így ez rövidzárat-mentes.

### Helyezze a földelő kapcsolót BE üzemmódba:

Helyezze a kapcsolókart a földelő kapcsoló csatlakozóaljzatába (12).

Fordítsa el a kapcsolókart az óramutató járásával megegyező irányba. A kapcsoló helyzetkijelzője függőleges.

### Helyezze a földelő kapcsolót KI üzemmódba:

Helyezze a kapcsolókart a földelő kapcsoló csatlakozóaljzatába (12).

Fordítsa el a kapcsolókart az óramutató járásával ellenkező irányba. A kapcsoló helyzetkijelzője vízszintes.

## Hinweis zum Strahlenschutz

Eine physikalische Eigenschaft der Vakuumisolierung ist die mögliche Emission von Röntgenstrahlung bei geöffneter Schaltstrecke.

Die Vakuum-Schaltkammern unterliegen deshalb den Bestimmungen der Röntgenverordnung der Bundesrepublik Deutschland (derzeit gültige Fassung vom 8. Januar 1987).

Die in den SF<sub>6</sub>-isolierten Leistungsschalterfeldern eingesetzten Vakumschaltröhren sind gemäß §8 der Röntgenverordnung (RöV) der Bundesrepublik Deutschland vom 8. Januar 1987 (BGBl.I S.114) in der Bauart zugelassen.

Bauartzulassungsnummer Fritz Driescher KG:  
BfS 07 / 06 S RöV

## Sugárzásvédelemmel kapcsolatos tanácsok

A vákuumos izolálás egyik fizikai jellemzője a lehetséges sugárzás nyitott megszakítási távolság esetén.

Ezért a vákuumos átívelési kamrák a Német Köztársaság röntgensugárra vonatkozó jogszabályainak felelnek meg (a jelenlegi rendelkezés 1987. január 8-án lépett érvénybe).

Az SF<sub>6</sub>-szigetelt, megszakítóval ellátott kapcsolócelláknál használt vákuumos megszakítók típusjóváhagyással rendelkeznek a Német Köztársaság röntgensugárra vonatkozó 8.sz. rendelkezésének megfelelően, amely 1987. január 8-án lépett érvénybe (Hivatalos Közlöny 114.o. - BGBl.I S.114).

Típusjóváhagyás száma: Fritz Driescher KG:  
BfS 07 / 06 S RöV

## Entsorgung

Die SF<sub>6</sub>-isolierten Schaltanlagen Typ G·I·S·E·L·A® bzw. MINEX® sind umweltverträgliche Erzeugnisse. Die Materialien der Anlagen sollten möglichst recycelt werden. Die Entsorgung der Anlagen ist auf der Grundlage der bestehenden Rechtsvorschriften umweltschonend möglich.

Die Bestandteile der Schaltanlage sind als Mischschrott oder durch weitest gehende Demontage umweltgerecht verwertbar als Sortenschrott und Mischschrott-Restanteil.

Eine Rückgabe der Schaltanlage an Firma Driescher ist zu den zum Zeitpunkt der Rückgabe geltenden Entsorgungskosten möglich.

Die Anlagen bestehen im Wesentlichen aus folgenden Materialien:

- Verzinkter Stahl (Verkleidung und Antriebe)
- Edelstahl (Gasbehälter)
- Kupfer (Stromschienen)
- Silber (Kontakte)
- Gießharz auf Epoxidharzbasis (Durchführungen und Stützer)
- Kunststoffe (Sicherungsaufnahmegeräte und Antriebselemente)
- Schwefelhexafluorid (SF<sub>6</sub>)

Gefahrstoffe sind nicht vorhanden.

Bezüglich der SF<sub>6</sub>-Gas-Entsorgung beachten Sie die Hinweise auf Seite 19.

## Hulladék elhelyezése

Az SF<sub>6</sub>-szigetelt G·I·S·E·L·A® és MINEX®-típusú kapcsolóberendezések környezetkímélő, ártalmatlan termékek. A kapcsolóberendezés anyagait, amennyire csak lehet, újra kell hasznosítani. A kapcsolóberendezések eldobását környezetbarát módon kell megvalósítani a pillanatnyilag érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően.

A kapcsolóberendezés alkatrészei vegyes hulladékként használhatóak, vagy szét kell szerelni, amennyire csak lehet, környezetbarát módon, szelektív hulladéknak, és a megmaradó darabokat vegyes hulladéknak.

A kapcsolóberendezést vissza lehet küldeni a Driescher vállalatnak, aminek költsége a visszaküldéskor érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően lesz meghatározva.

A kapcsolóberendezések a következő anyagokat tartalmazzák:

- Galvanizált acél (szerkezet és mechanizmusok)
- Kiváló minőségű acél (tartály)
- Réz (rézsín)
- Ezüst (érintkezők)
- Epoxigyanta alapú gyantázott öntvények (perselyek és szigetelők)
- Műanyagok (hengeres biztosítékok és mechanikus elemek)
- Kén-hexafluorid (SF<sub>6</sub>)

Veszélyes anyagok nem léteznek.

Az SF<sub>6</sub>-gáz kezelését illetően, kérjük, olvassa el a 19. oldalon lévő megjegyzéket.

## Isolergas Schwefelhexafluorid SF<sub>6</sub>

Das Betriebsmittel enthält das vom Kyoto-Protokoll erfasste Treibhausgas SF<sub>6</sub> mit einem Treibhauspotential (GWP) 22800. SF<sub>6</sub> muss zurückgenommen werden und darf nicht in die Atmosphäre entlassen werden. Beim Umgang und der Handhabung mit SF<sub>6</sub> ist IEC 62271-4: High-voltage switchgear and controlgear – Part 4 Use and Handling of sulphur hexafluoride (SF<sub>6</sub>) zu beachten.

Reines SF<sub>6</sub> ist farb- und geruchlos und ungiftig. Handelsübliches SF<sub>6</sub> nach Abschnitt 6 DIN IEC 60376/ VDE 0373 Teil 1 enthält keine gesundheitsschädlichen Verunreinigungen und ist kein Gefahrstoff im Sinne §19 Abs. 2 Chemikaliengesetz und unterliegt deshalb nicht der Gefahrstoffverordnung einschließlich der technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS).

### Hinweise zum Umgang mit verunreinigtem SF<sub>6</sub>

- SF<sub>6</sub> in elektrischen Anlagen kann durch Lichtbogen-einwirkung Zersetzungprodukte enthalten:  
gasförmige Schwefelfluoride, u. Schwefeloxydfluoride, feste Metallfluoride, -sulfide u., -oxide, Fluorwasserstoff, Schwefeldioxid
- Zersetzungprodukte können giftig/gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken oder Berührung mit der Haut sein oder Augen, Atemorgane oder Haut reizen oder Verätzungen verursachen.
- Beim Einatmen größerer Mengen Gefahr einer Lungenschädigung (Lungenödem), die sich erst nach längerer Zeit bemerkbar machen kann.
- Bei Gasaustritt Erstickungsgefahr infolge Sauerstoffverdrängung, insbesondere am Boden und in tiefer gelegenen Räumen.

### Füllen, Entleeren oder Evakuieren von SF<sub>6</sub> Anlagen:

- SF<sub>6</sub> Zustand prüfen (z.B. Feuchtigkeit, Luftanteil, Verunreinigungen).
- SF<sub>6</sub> nicht in die Atmosphäre ablassen, Wartungsgerät benutzen; nach dem Anschließen Verbindungen auf Dichtigkeit prüfen.
- Verunreinigtes SF<sub>6</sub> nur in gekennzeichnete SF<sub>6</sub> Druckgasbehälter füllen.
- Anlagen mit verunreinigtem SF<sub>6</sub> 24 Stunden in 3% Sodalösung (Neutralisationsbehälter) tauchen.

### Öffnen von SF<sub>6</sub>-Gasräumen und Arbeiten an geöffneten SF<sub>6</sub>-Gasräumen

- Bei Gasaustritt oder Wahrnehmung eines auf SF<sub>6</sub> - Zersetzungprodukte hinweisenden unangenehmen, stechenden Geruchs (nach faulen Eiern) den Anlagenraum oder unter ihm liegende Räume nicht betreten bzw. unverzüglich verlassen. Betreten/Widerbetreten erst nach gründlicher Lüftung oder mit Atemschutzgerät.
- Persönliche Schutzausrüstung benutzen: Schutzhandschuhe, Schutanzug, Atemschutzgerät, Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Schutzhelm.
- Bei auf die Haut oder in die Augen gelangten Zersetzungprodukten sofort
  - Haut mit viel Wasser spülen
  - Auge unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig mit Wasser spülen.
- Bei Atembeschwerden den Verletzten aus dem Gefahrenbereich in frische Luft bringen, für Körperfalle sorgen, vor Wärmeverlust schützen, Arzt hinzuziehen (Gefahr eines toxischen Lungenödems).
- Vor Pausen und bei Arbeitsende Gesicht, Hals, Arme und Hände mit viel Wasser gründlich reinigen.
- Im Anlagenraum keine Nahrungsmittel aufbewahren und nicht rauchen, essen oder trinken.
- DGUV - Information 213-013 beachten.
- Zersetzungprodukte, Reinigungsflüssigkeiten und -material, Einweganzüge und Filter (z.B. aus SF<sub>6</sub>-Anlagen, Wartungsgeräten, Industriestaubsaugern oder Atemschutzgeräten) in besondere Abfallbehälter geben.

## SF<sub>6</sub> kén-hexafluorid szigetelőgáz

Ez a felszerelés a Kiotói Egyezmény alapján 22800. globális felmelegedési potenciállal bíró (GWP) SF<sub>6</sub> fluortartalmú gázt tartalmaz, SF<sub>6</sub> –ot, amelyet vissza kell nyerni és nem szabad kiengedni a légkörbe. Az SF<sub>6</sub> használatára és kezelésére vonatkozó további információért olvassa el: Nemzetközi elektrotechnikai bizottság IEC 62271-4. Magas-feszültségű kapcsolóberendezések és vezérművek – 4. rész, A kén-hexafluorid (SF<sub>6</sub>) használata és kezelése. A tiszta SF<sub>6</sub> színtelen és nem mérgező.

A kereskedelmi SF<sub>6</sub> a 6 DIN IEC 60376/ VDE 0373 1. 2. paragrafusa értelmében ezért nem vethető ála a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályozásoknak, beleértve a veszélyes anyagokra vonatkozó technikai szabályokat (TRGS).

### Tanácsok a szennyezett SF<sub>6</sub> megismerésére

- Az elektromos kapcsoló berendezésekben lévő SF<sub>6</sub> tartalmazhat bomlástermékeket az ívhatalmnak köszönhetően: gáznmű kén-fluoridokat, és kénoxid fluoridokat, szilárd fém fluoridokat, -szulfidokat és –oxidokat, hidrogén-fluoridot, kén-dioxidot.
- A bomlástermékek mérgezők/károsak lehetnek, ha belélegezzük, vagy lenyeljük őket, bőrrel való érintkezésnél, irritálja a szemet, a légzőszerveket vagy a bőrt, vagy égést okoz.
- Nagy mennyiség belélegzések kor károsodhat a tüdő (tüdővízenyő), amelyet csak hosszú idő után lehet észrevenni.
- Ha gáz szívárog ki, fulladást okozhat az oxigén kiszorítása miatt, főképp a földön és az alacsonyabban fekvő rekeszekben.

### Az SF<sub>6</sub> kapcsolóberendezések megtöltése, kiürítése és evakuálása:

- Ellenőrizze a SF<sub>6</sub> állapotát (nedvesség, levegő rész, szennyeződés).
- Ne engedje ki az SF<sub>6</sub>-ot a légkörbe, használjon karbantartó készüléket; bekötés után ellenőrizze a szivárgást a végződésekbenél.
- A szennyezett SF<sub>6</sub> –ot csak az SF<sub>6</sub> jellel ellátott gáznyomásos tartályokba töltse.
- Merítse a szennyezett SF<sub>6</sub>-al teli kapcsolóberendezést 3%-os szódá oldatba (semlegesítési tartály), és hagyja benne 24 órán keresztül.

### SF<sub>6</sub> gázrekeszek megnyitása és a nyitott SF<sub>6</sub> gázrekeszekben zajló munka

- Ha gáz szívárog ki, vagy kellemetlen, átható szagot érez, (romlott tojáshoz hasonlót), ami az SF<sub>6</sub> bomlástermékekkel utal, ne menjen be a kapcsolóberendezés rekeszébe, vagy az alatta elhelyezkedő rekeszébe, hanem azonnal hagyja el a környéket. Csak alapos szellőztetés után menjen vissza vagy használjon védőruhát – légzőkészüléket.
- Használja személyes védőfelszerelését: védőkesztyűt, védőruhát, légzőkészüléket, biztonsági cipőt, védőszemüveget és védősisakot.
- Ha a bomlástermékek a bőrre vagy szembe kerülnek, azonnal
  - bő vízzel mosza le a bőrét
  - öblítse ki szemet bő vízzel, ugyanakkor védje az épsegben maradt szemet
- Ha légyési zavarok támadnak, vigye a sérült személyt szabad levegőre a veszélyeztetett területről, gondoskodjon kényelmes testhelyzetről, ója a hőveszteségtől, forduljon orvoshoz (mérgező tüdővízenyő veszélye).
- Szűnetek előtt és a munka befejezése előtt, bő vízzel, gondosan mosza meg arcát, nyakát, karját és kezét.
- Ne tároljon élelmiszer a kapcsolóberendezés rekeszében, és ne dohányozzon, egyen vagy igyon ott.
- Tartsa be a DGUV – információ 213-013-at.
- Helyezze a bomlástermékeket, tisztítószereket és termékeket, egyszer használatos ruhákat és szűrőket (pl. az SF<sub>6</sub> kapcsolók, karbantartási eszközök, ipari porszívók és légzőkészülékek) speciális szeméttárolókba.

		GWP (greenhouse warming potential) of SF <sub>6</sub> : 22800
EN	English	Contains fluorinated greenhouse gases
BG	Bulgarski	Съдържа флуорирани парникови газове
CZ	Čeština	Obsahuje fluorované skleníkové
DA	Dansk	Indeholder fluorholdige drivhusgasser
DE	Deutsch	Enthält fluorierte Treibhausgase
EL	Helleniki / Ellēnika	Περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου
ES	Español	Contiene gases fluorados de efecto invernadero
ET	Eesti keel	Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase
FI	Suomi	Sisältää kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja
FR	Français	Contient des gaz à effet de serre fluorés
HU	Magyar	Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz
IT	Italiano	Contiene gas fluorurati ad effetto serra
IRL	Irih	Tá gáis cheaptha teasa ffluairínithe
HK	Hrvatski	Sadrži fluorirane stakleničke plinove
LT	Latviešu	Sudētyje fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių duju
LV	Lietuvių	Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes
MT	Malti	Fih gassijiet serra fluworinati
NL	Nederlands	Bevat gefluoreerde broeikasgassen
PL	Polski	Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
PT	Português	Contém gases fluorados com
RO	Româneasca	Conține gaze fluorurate
SK	Slovenčina	Obsahuje fluórované skleníkové plyny
SL	Slovenščina	Vsebuje fluorirane toplogredne pline
SV	Svenska	Innehåller sådana fluorerade växthusgaser